


KALIBRIERUNGSANLEITUNG rapidcount S 575

Kalibration bei Erstanwendung nicht notwendig.

Erstellen einer Kalibrationskarte: Nehmen Sie ein weißes Blatt Papier und schneiden Sie es auf die Größe einer 500 Euro Banknote zu.


1.

Verbinden Sie das Gerät mit dem Strom. Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die **BAT**-Taste gedrückt, sobald Sie einen Signalton hören können Sie die Taste loslassen. Wenn das Gerät hochgefahren ist wird im Display „Debug Mode“ angezeigt.

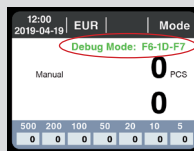


2.

Öffnen Sie nun die obere Abdeckung des Gerätes. Führen Sie das Kalibrierungspapier in den Banknoteneinzug ein, indem Sie es unter den Gummi-Transporträdern platzieren. Führen Sie das Kalibrierungspapier langsam in das Gerät ein, indem Sie die Transporträder manuell drehen. Um die Sensoren vollständig zu bedecken, sollte sich das Kalibrationspapier zentral unter der schwarzen Leiste befinden. Schließen Sie nun die obere Abdeckung des Gerätes.

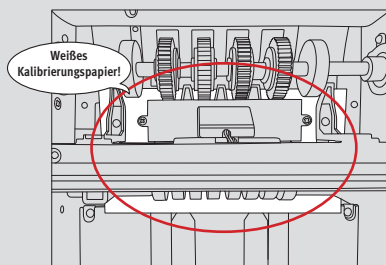

3.

Halten Sie die **BAT**-Taste gedrückt bis "Adjust Voll: --- LED1", im Display erscheint und lassen die Taste los. Halten Sie nun die **BAT**-Taste erneut gedrückt bis "Adjust Voll: --- LED0", im Display erscheint und lassen die Taste los. Das Gerät wird nun automatisch kalibriert. Die Kalibration ist abgeschlossen sobald drei Signaltöne zu hören sind.

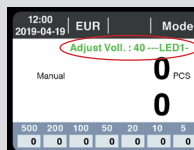

4.

Im Display wird nun wieder „Debug Mode“ angezeigt. Sie können das Gerät jetzt ausschalten und es neu starten. Beim Neustart des Gerätes wird das Kalibrationspapier automatisch ausgeworfen. Entfernen Sie dieses vor dem ersten Zählvorgang.